

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Arrêtés du 16/07/2019 et 23/01/2020 - R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 ; Norme NF X46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	73914-147109 A
Propriétaire	COMMUNE DE SAINT MARTIN D URIAGE
Donneur d'ordre	COMMUNE DE SAINT MARTIN D URIAGE
Adresse de l'immeuble	MAISON MURIENNE 19 Allée de l'Eglise 38410 SAINT-MARTIN-D'URIAGE
Type de bien	Maison individuelle
Date de la commande	13/11/2023
La (ou les) date(s) d'exécution du repérage	13/12/2023
Date d'émission du rapport de repérage	18/01/2024
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	Sans référence

Signataire du rapport

Signature et Visa




Opérateur de repérage :
TWIZEYIMANA Gaspard
Apave Diagnostics
Le 18/01/2024

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

Commentaires :

Les investigations ont été réalisées dans des endroits indiqués par le donneur d'ordre.

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	3
OBJET DE LA MISSION :	3
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	3
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE :	3
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE D'ANALYSE :	3
PROGRAMME DE TRAVAUX	3
PROGRAMME DE REPERAGE	4
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE	6
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020.....	6
ANALYSE DOCUMENTAIRE :	7
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES	7
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	7
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	7
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES	7
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE	9
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	10
ANNEXE : PLANS / CROQUIS	20
ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE	24
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE	33
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE	34

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **73914-147109**

Référence du donneur d'ordre : **MAISON MURIENNE**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble : **COMMUNE DE SAINT MARTIN D URIAGE**

Adresse du propriétaire : **2 Place de la Mairie 38410 SAINT-MARTIN-D'URIAGE**

Représenté par : **Non communiquée**

Donneur d'ordre : **COMMUNE DE SAINT MARTIN D URIAGE**

Accompagnateur : **Aucun**

Opérateur ayant réalisé le repérage : **Monsieur TWIZEYIMANA Gaspard**

N° de certification de l'opérateur : **C2021-SE03-059**

Organisme : **WE-CERT**

Nom et adresse de l'entreprise : **Apave Diagnostics - 16 avenue de Grugliasco BP 148 - 38431 ECHIROLLES CEDEX**

N° de Siret : **48333631900122**

RCP compagnie n° de police : **AXA IARD - 10800807204**

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination : **MAISON MURIENNE**

Adresse complète : **19 Allée de l'Eglise - 38410 SAINT-MARTIN-D'URIAGE**

Référence Cadastre : **Non communiqué(e)**

Date du permis de construire : **Antérieur au 1er juillet 1997**

Date de la construction : **Non communiquée**

Bâtiment : **1**

Etage : **RDC**

Escalier : **19**

Porte : **Sans objet**

Fonction principale du bâtiment : **Maison individuelle**

N° de lot : **NC**

Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :

1.4 Identification du laboratoire d'analyse :

Laboratoire d'analyse : **Eurofins Analyse pour le Bâtiment Nord**

Adresse du laboratoire : **557 route de Noyelles PA du Pommier 62110 HÉNIN-BEAUMONT**

Numéro d'accréditation : **1-1593**

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Description des travaux envisagés, ouvrages et parties d'ouvrage à inspecter :

Travaux de modification des salles de bains au RDC, Dépose des cloisons dans la lingerie, Réfection de la moquette dans la chambre1 à l'étage.

3 Programme de repérage

Liste non-exhaustive des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Plaques ondulés et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)
	Plaques en matériaux bitumineux
	Revêtements anti-condensation sous bac acier
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment
	Ardoises en fibro ciment
	Bardeaux bitumineux (« shingles »)
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation
	Conduits d'eaux pluviales
	Garnissage des joints de dilatation
	Joints de dilatation
	Couvre-joints
	Tresses d'étanchéité à l'air
	Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mîtres, costières, etc.)
Éléments sous toiture	Jonctions bitumineuses
	Solins en fibre ciment
	Colle des solins en fibre ciment
	Pare-vapeur, pare pluie
Étanchéité de toiture terrasse	Isolants fibreux en sous toiture
	Flocages, enduits projetés
	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi-indépendance, pare-vapeur
Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)
	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés
	Mastics (vitriers, bitumineux...)
Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes
2 - Parois verticales extérieures et Façades	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage
	Ardoises composites hors fibro ciment
	Ardoises en fibro ciment
	Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses
	Revêtements intérieurs anti-condensation (hors peintures)
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Peintures des bardages métalliques
	Flocages, enduits projetés
Façades lourdes y compris poteaux	Carton-amiante
	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs
	Revêtements plastiques épais (RPE)
	Peintures sur béton
	Enduits pelliculaires de lissage/débullage
	Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants
	Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire
	Garnissage des joints de dilatation
	Joints de dilatation
	Couvre-joints
Menuiseries extérieures	Appuis de fenêtres en fibres-ciment
	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes
	Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)

Éléments associés aux façades	Peintures décoratives
	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation
	Conduits d'eaux (pluviales et usées)
Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches	
3 - Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons maçonnés	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Enduits de ragréage, débullage, lissage
	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu
Poteaux	Fourreaux (carton, fibres-ciment...)
	Flocages
	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison
	Entourages de poteau (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus
	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Gaines et coffres verticaux	Flocages
	Plots de colle fixant les cloisons au mur
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre
	Sous couches des tissus muraux
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse, carton, fibres-ciment
	Flocages
	Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Panneaux (fibres-ciment, ...)
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie)
Plafonds	Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakélite
	Isolants intérieurs des portes
	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles
	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment
	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage
Plafonds et faux plafonds	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)
	Revêtements bitumineux
	Peintures intumescents
	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Panneaux collés vissés ou cloués
	Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)
	Bandes calicot

	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre
	Sous couches des tissus muraux
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Résines
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage
Poutres et charpentes	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich)
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Jonctions avec la façade, calfeutremments, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)
Gaines et coffres horizontaux	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Panneaux (fibres-ciment, ...)
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Faux plafonds	Panneaux et plaques
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux
	Pare vapeur
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)
Suspentes et contrevents	Flocages
	Protections en plâtre
	Peintures intumescentes
5 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sols	Dalles de sol
	Nez de marche
	Dalles moquettes avec entre couche noire
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples
	Colles bitumineuses
	Colles non bitumineuses
	Moquette
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)
	Peintures de sol
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage
	Revêtements de sols sportifs
	Joints de dilatation et d'assemblage
	Joints de cantonnement sur faux planchers
	Enduit de cuvelage
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment
6 - Conduits et accessoires intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)
	Matelas
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides
	Rubans adhésifs

	Mastics
	Conduits en fibres-ciment, manchons
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu
Clapets / volets coupe-feu	Clapets (tunnels, lames, joints)
	Volets coupe-feu y compris ossature
	Rebouchages et calfeutremments de clapets et volets coupe-feu
Vide-ordures	Conduits et vidoirs en fibres-ciment
	Joints d'étanchéité des trappes
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières
	Panneaux des cloisons palières
Parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques...)
	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)
	Isolants
	Colles
	Joints
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs
	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits...
	Tresses
	Joints plats
8 - Équipements divers et accessoires	
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Flocages
	Bourres
	Tresses
	Calorifugeages
	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides
	Dispositifs anti-condensation (peintures, films, etc.)
	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques
Convecteurs et radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés
	Tresses des diffuseurs
Fusibles à broche	Carton, tresse
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Coffres-forts	Portes et parois
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses anti vibratiles
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment
9 - Fondations et soubassements	
Étanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	
Conduits, Siphons	Éléments de canalisations enterrés en fibres-ciment
Voies	Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltés
Espaces sportifs	Revêtements de sols
Aménagements extérieurs	Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures...)

4 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le programme de repérage.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non-présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante et dossier amiante – Partie privative qui doivent être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : **Néant**

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Date	Objet
13/12/2023	Visite et repérage

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

Sans objet

4.3 Analyse Documentaire :

Auteur/Société	Titre	Référence	Objet
Commune de Saint Martin d'Uriage	Programme de travaux et bon de commande	Sans référence	Localisation des investigations à réaliser

4.4 Rapports précédemment réalisés

Néant

5 Résultats détaillés du repérage
5.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble visités

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Cellier	RDC
Cuisine	RDC
Salle de bains	RDC
Placard	RDC
Lingerie	R+1
Chambre1	R+1

➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :

Néant

➤ Liste des éléments non inspectés :

Néant

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)
Cellier	RDC	Plancher	Colle et ragréage - Carrelage	Résultat d'analyse (P012)	Z012	Non
		Ensemble des cloisons	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z010	Non
		Plancher haut	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P014)	Z014	Non
		Ensemble des plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P013)	Z013	Non
		Ensemble des murs	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P015)	Z015	Non
Cuisine	RDC	Plancher haut	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z014	Non
		Plancher	Colle et ragréage - Carrelage	Résultat d'analyse	Z012	Non
		Ensemble des murs	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z015	Non
		Ensemble des plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z013	Non
		Ensemble des cloisons	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z010	Non

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)
Salle de bains	RDC	Ensemble des murs	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P003)	Z003	Non
		Plancher - Gris	Colle et ragréage - Carrelage	Résultat d'analyse (P005)	Z005	Non
		Plancher - Bleue	Colle et ragréage - Carrelage	Résultat d'analyse (P006)	Z006	Non
		Plancher haut	Enduit ciment - Papier peint	Résultat d'analyse (P007)	Z007	Non
		Trappe de baignoire	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P002)	Z002	Non
		Ensemble des plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P004)	Z004	Non
Placard	RDC	Plancher	Colle et ragréage - Carrelage	Résultat d'analyse (P008)	Z008	Non
		Ensemble des plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P009)	Z009	Non
		Ensemble des cloisons	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P010)	Z010	Non
		Ensemble des portes	Bois - Peinture	Résultat d'analyse (P011)	Z011	Non
Lingerie	R+1	Plancher	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P018)	Z018	Non
		Ensemble des murs	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z015	Non
		Plancher	Ragréage	Résultat d'analyse (P019)	Z019	Non
		Cloisons	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P001)	Z001	Non
		Plancher haut	Bois - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non
Chambre1	R+1	Plancher	Ragréage - Moquette	Résultat d'analyse (P016)	Z016	Non
		Cloisons	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z001	Non
		Ensemble des murs	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z015	Non
		Plancher	Colle - Moquette	Résultat d'analyse (P017)	Z017	Non

Commentaires :

Les investigations ont été réalisées dans des endroits indiqués par le donneur d'ordre.

5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage


Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.


En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.


En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.


En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.


ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation


PRELEVEMENT : P001			
Nom du client COMMUNE DE SAINT MARTIN D URIAGE	Numéro de dossier 73914-147109 MAISON MURIENNE 19 Allée de l'Eglise 38410 ISERE	Pièce ou local – Composant R+1 - Lingerie - Cloisons - Toutes zones	
Nom de l'opérateur TWIZEYIMANA Gaspard	Date de prélèvement 13/12/2023	Partie de composant Enduit plâtre - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit plâtre / Peinture Planche de croquis n° : 3			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P002			
Nom du client COMMUNE DE SAINT MARTIN D URIAGE	Numéro de dossier 73914-147109 MAISON MURIENNE 19 Allée de l'Eglise 38410 ISERE	Pièce ou local – Composant RDC - Salle de bains - Trappe de baignoire - Equipement	
Nom de l'opérateur TWIZEYIMANA Gaspard	Date de prélèvement 13/12/2023	Partie de composant Enduit ciment	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit ciment Planche de croquis n° : 2			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P003			
Nom du client COMMUNE DE SAINT MARTIN D URIAGE	Numéro de dossier 73914-147109 MAISON MURIENNE 19 Allée de l'Eglise 38410 ISERE	Pièce ou local – Composant RDC - Salle de bains - Ensemble des murs - Toutes zones	
Nom de l'opérateur TWIZEYIMANA Gaspard	Date de prélèvement 13/12/2023	Partie de composant Colle - Faïence	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle / Faïence			
Planche de croquis n° : 2			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P004			
Nom du client COMMUNE DE SAINT MARTIN D URIAGE	Numéro de dossier 73914-147109 MAISON MURIENNE 19 Allée de l'Eglise 38410 ISERE	Pièce ou local – Composant RDC - Salle de bains - Ensemble des plinthes - Toutes zones	
Nom de l'opérateur TWIZEYIMANA Gaspard	Date de prélèvement 13/12/2023	Partie de composant Colle - Carrelage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle / Carrelage			
Planche de croquis n° : 2			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P005			
Nom du client COMMUNE DE SAINT MARTIN D URIAGE	Numéro de dossier 73914-147109 MAISON MURIENNE 19 Allée de l'Eglise 38410 ISERE	Pièce ou local – Composant RDC - Salle de bains - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur TWIZEYIMANA Gaspard	Date de prélèvement 13/12/2023	Partie de composant Colle et ragréage - Carrelage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle et ragréage / Carrelage			
Planche de croquis n° : 2			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P006			
Nom du client COMMUNE DE SAINT MARTIN D URIAGE	Numéro de dossier 73914-147109 MAISON MURIENNE 19 Allée de l'Eglise 38410 ISERE	Pièce ou local – Composant RDC - Salle de bains - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur TWIZEYIMANA Gaspard	Date de prélèvement 13/12/2023	Partie de composant Colle et ragréage - Carrelage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle et ragréage / Carrelage			
Planche de croquis n° : 2			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P007			
Nom du client COMMUNE DE SAINT MARTIN D URIAGE	Numéro de dossier 73914-147109 MAISON MURIENNE 19 Allée de l'Eglise 38410 ISERE	Pièce ou local – Composant RDC - Salle de bains - Plancher haut - Plafond	
Nom de l'opérateur TWIZEYIMANA Gaspard	Date de prélèvement 13/12/2023	Partie de composant Enduit ciment - Papier peint	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit ciment / Papier peint			
Planche de croquis n° : 2			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type papier peint (gris) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P008			
Nom du client COMMUNE DE SAINT MARTIN D URIAGE	Numéro de dossier 73914-147109 MAISON MURIENNE 19 Allée de l'Eglise 38410 ISERE	Pièce ou local – Composant RDC - Placard - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur TWIZEYIMANA Gaspard	Date de prélèvement 13/12/2023	Partie de composant Colle et ragréage - Carrelage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle et ragréage / Carrelage			
Planche de croquis n° : 2			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P009			
Nom du client COMMUNE DE SAINT MARTIN D URIAGE	Numéro de dossier 73914-147109 MAISON MURIENNE 19 Allée de l'Eglise 38410 ISERE	Pièce ou local – Composant RDC - Placard - Ensemble des plinthes - Toutes zones	
Nom de l'opérateur TWIZEYIMANA Gaspard	Date de prélèvement 13/12/2023	Partie de composant Colle - Carrelage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle / Carrelage Planche de croquis n° : 2			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P010			
Nom du client COMMUNE DE SAINT MARTIN D URIAGE	Numéro de dossier 73914-147109 MAISON MURIENNE 19 Allée de l'Eglise 38410 ISERE	Pièce ou local – Composant RDC - Placard - Ensemble des cloisons - Toutes zones	
Nom de l'opérateur TWIZEYIMANA Gaspard	Date de prélèvement 13/12/2023	Partie de composant Enduit plâtre - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit plâtre / Peinture Planche de croquis n° : 2			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P011			
Nom du client COMMUNE DE SAINT MARTIN D URIAGE	Numéro de dossier 73914-147109 MAISON MURIENNE 19 Allée de l'Eglise 38410 ISERE	Pièce ou local – Composant RDC - Placard - Ensemble des portes - Toutes zones	
Nom de l'opérateur TWIZEYIMANA Gaspard	Date de prélèvement 13/12/2023	Partie de composant Bois - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Bois / Peinture Planche de croquis n° : 2			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (bleu)	0	Fibres d'amiante non détectées

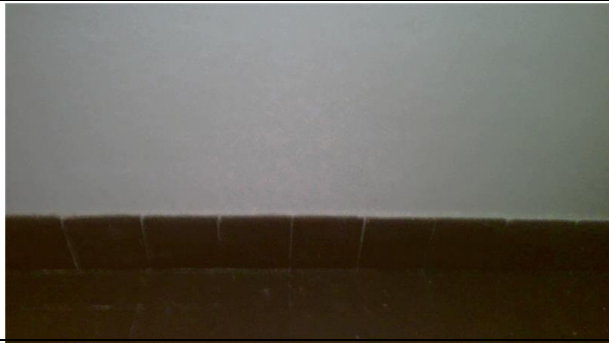PRELEVEMENT : P012			
Nom du client COMMUNE DE SAINT MARTIN D URIAGE	Numéro de dossier 73914-147109 MAISON MURIENNE 19 Allée de l'Eglise 38410 ISERE	Pièce ou local – Composant RDC - Cellier - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur TWIZEYIMANA Gaspard	Date de prélèvement 13/12/2023	Partie de composant Colle et ragréage - Carrelage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle et ragréage / Carrelage Planche de croquis n° : 2			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013			
Nom du client COMMUNE DE SAINT MARTIN D URIAGE	Numéro de dossier 73914-147109 MAISON MURIENNE 19 Allée de l'Eglise 38410 ISERE	Pièce ou local – Composant RDC - Cellier - Ensemble des plinthes - Toutes zones	
Nom de l'opérateur TWIZEYIMANA Gaspard	Date de prélèvement 13/12/2023	Partie de composant Colle - Carrelage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle / Carrelage Planche de croquis n° : 2			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014			
Nom du client COMMUNE DE SAINT MARTIN D URIAGE	Numéro de dossier 73914-147109 MAISON MURIENNE 19 Allée de l'Eglise 38410 ISERE	Pièce ou local – Composant RDC - Cellier - Plancher haut - Plafond	
Nom de l'opérateur TWIZEYIMANA Gaspard	Date de prélèvement 13/12/2023	Partie de composant Enduit ciment - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit ciment / Peinture Planche de croquis n° : 2			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015			
Nom du client COMMUNE DE SAINT MARTIN D URIAGE	Numéro de dossier 73914-147109 MAISON MURIENNE 19 Allée de l'Eglise 38410 ISERE	Pièce ou local – Composant RDC - Cellier - Ensemble des murs - Toutes zones	
Nom de l'opérateur TWIZEYIMANA Gaspard	Date de prélèvement 13/12/2023	Partie de composant Enduit ciment - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit ciment / Peinture Planche de croquis n° : 2			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
PRELEVEMENT : P016			
Nom du client COMMUNE DE SAINT MARTIN D URIAGE	Numéro de dossier 73914-147109 MAISON MURIENNE 19 Allée de l'Eglise 38410 ISERE	Pièce ou local – Composant R+1 - Chambre1 - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur TWIZEYIMANA Gaspard	Date de prélèvement 13/12/2023	Partie de composant Ragréage - Moquette	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Ragréage / Moquette Planche de croquis n° : 3			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P017			
Nom du client COMMUNE DE SAINT MARTIN D URIAGE	Numéro de dossier 73914-147109 MAISON MURIENNE 19 Allée de l'Eglise 38410 ISERE	Pièce ou local – Composant R+1 - Chambre1 - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur TWIZEYIMANA Gaspard	Date de prélèvement 13/12/2023	Partie de composant Colle - Moquette	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle / Moquette Planche de croquis n° : 3			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018			
Nom du client COMMUNE DE SAINT MARTIN D URIAGE	Numéro de dossier 73914-147109 MAISON MURIENNE 19 Allée de l'Eglise 38410 ISERE	Pièce ou local – Composant R+1 - Lingerie - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur TWIZEYIMANA Gaspard	Date de prélèvement 13/12/2023	Partie de composant Colle - Revêtement souple	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle / Revêtement souple Planche de croquis n° : 3			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau (fibreuse) (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P019			
Nom du client COMMUNE DE SAINT MARTIN D URIAGE	Numéro de dossier 73914-147109 MAISON MURIENNE 19 Allée de l'Eglise 38410 ISERE	Pièce ou local – Composant R+1 - Lingerie - Plancher - Sol	
Nom de l'opérateur TWIZEYIMANA Gaspard	Date de prélèvement 13/12/2023	Partie de composant Ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Ragréage Planche de croquis n° : 3			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE : Plans / Croquis


Titre : Croquis N°1	N° planche : 1/3	N° dossier : 73914-147109	Type : Planche de repérage usuel en plan
Client : COMMUNE DE SAINT MARTIN D	Version : 0	Adresse : MAISON MURIENNE 19 Allée de l'Eglise 38410 SAINT-MARTIN-D'URIAGE	
Intervenant : TWIZEYIMANA Gaspard	Date : 18/01/2024		
Origine du plan : Diagnostiqueur		Localisation : 1	Lieu / Zone : Sous-sol
Commentaire :			

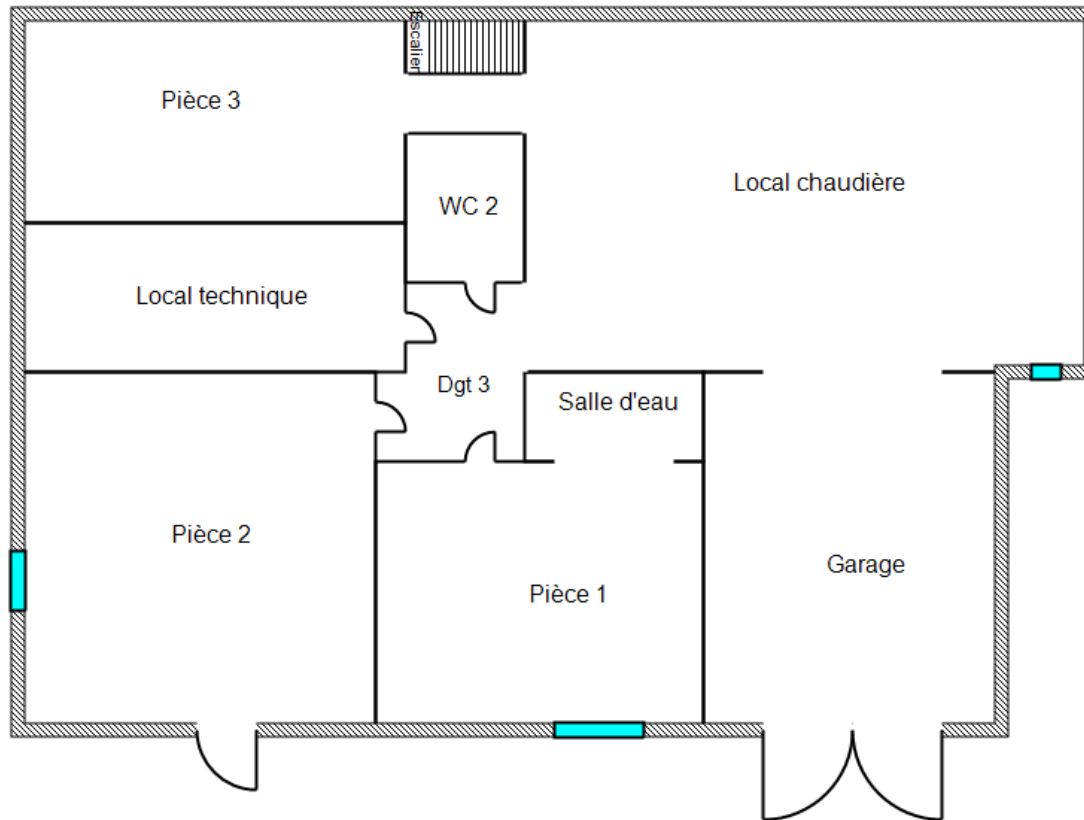

Titre : Croquis N°3	N° planche : 2/3	N° dossier : 73914-147109	Type : Planche de repérage usuel en plan
Client : COMMUNE DE SAINT MARTIN D	Version : 0	Adresse : MAISON MURIENNE 19 Allée de l'Eglise 38410 SAINT-MARTIN-D'URIEGE	
Intervenant : TWIZEYIMANA Gaspard	Date : 18/01/2024		
Origine du plan : Diagnostiqueur	Localisation : 1		Lieu / Zone : RDC
Commentaire :			

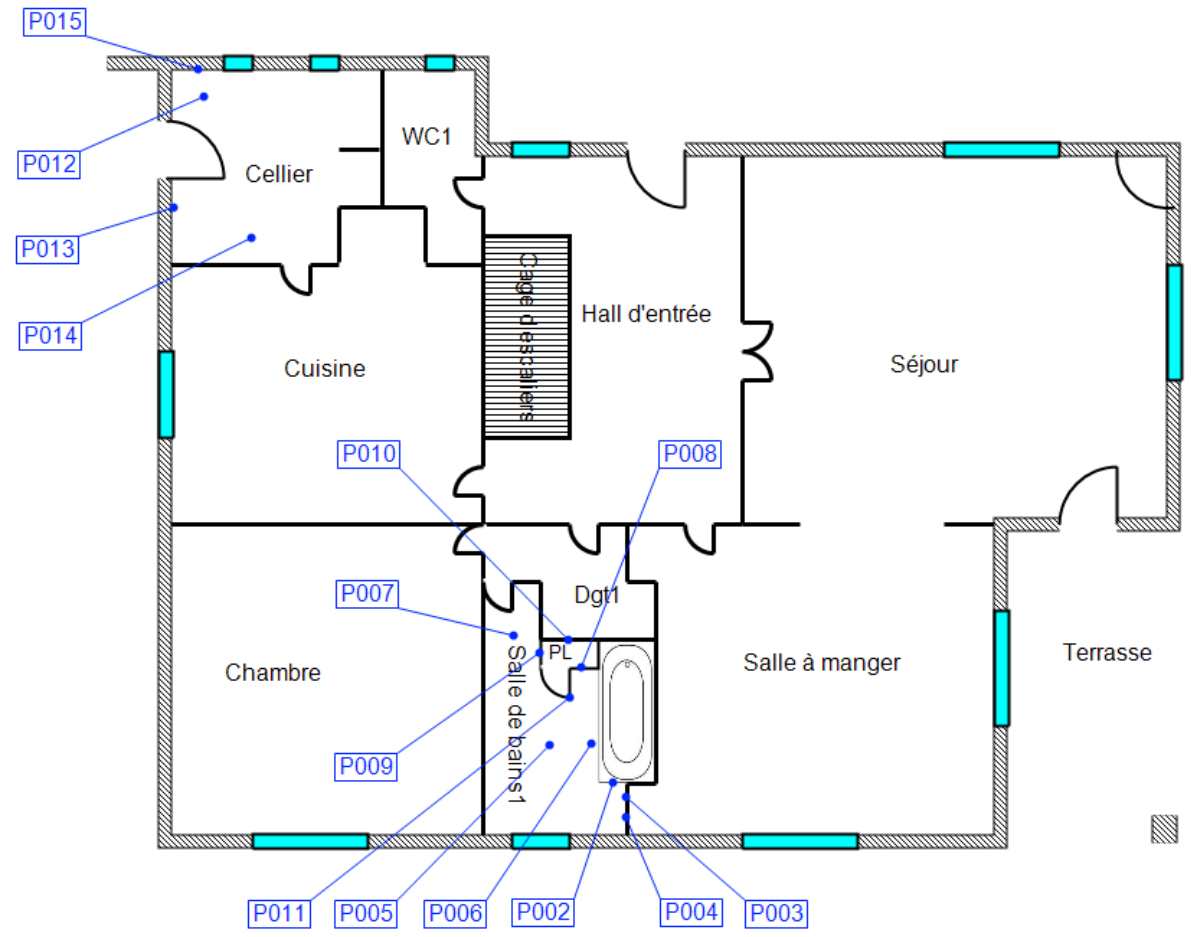

Titre : Croquis N°4	N° planche : 3/3	N° dossier : 73914-147109	Type : Planche de repérage usuel en plan
Client : COMMUNE DE SAINT MARTIN D	Version : 0	Adresse : MAISON MURIENNE 19 Allée de l'Eglise 38410 SAINT-MARTIN-D'URIEGE	
Intervenant : TWIZEYIMANA Gaspard	Date : 18/01/2024		
Origine du plan : Diagnostiqueur		Localisation : 1	Lieu / Zone : R+1
Commentaire :			

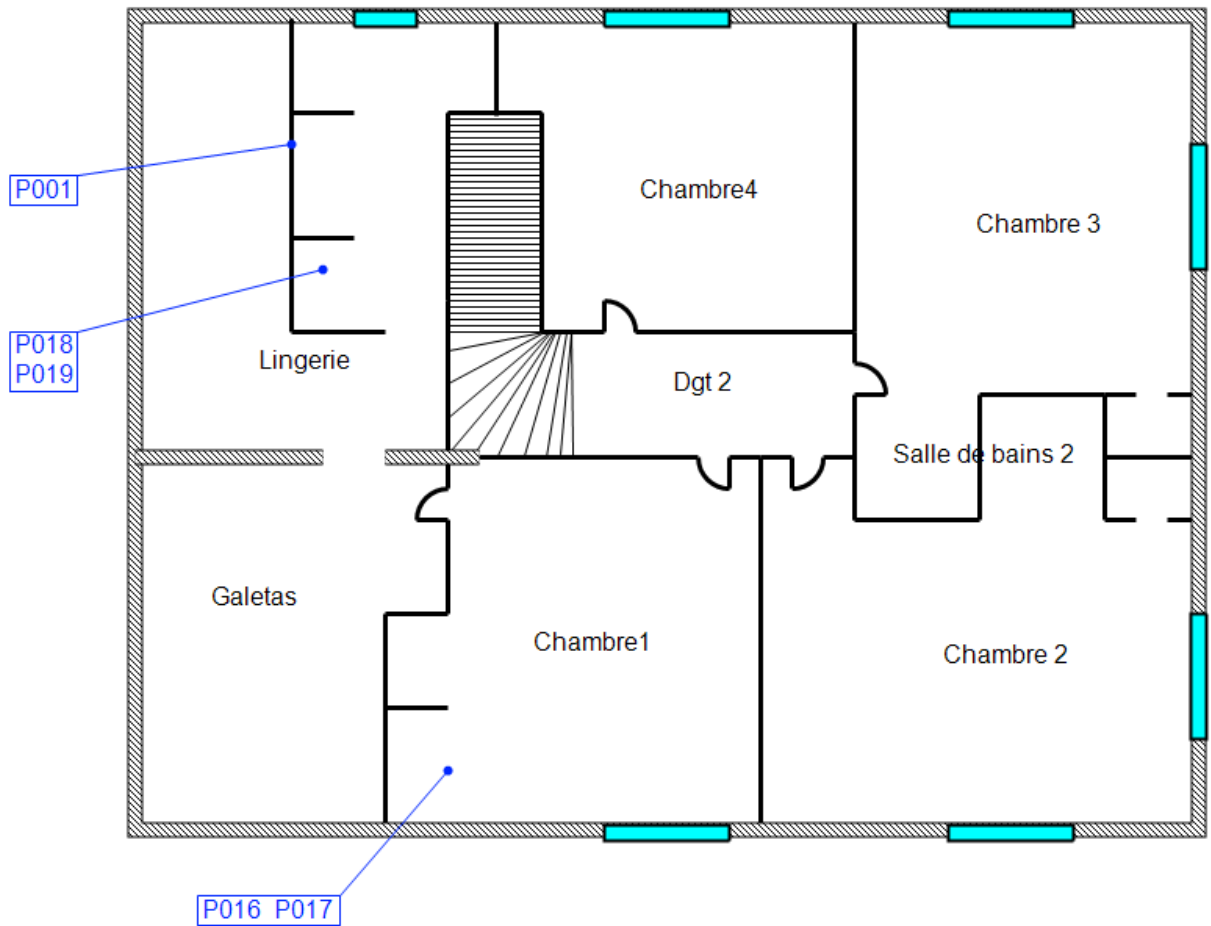

ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

PV_00720231201202644



APAVE DIAGNOSTICS
Monsieur Gaspard TWIZEYIMANA
16 Avenue de Grugliasco - BP 148
38431 ECHIROLLES CEDEX

Notre référence : AR-23-HB-138423-01

Numéro de dossier : 23N047015

Référence de dossier :

73914-147109 A - 19 Allée de l'Eglise 38410 SAINT MARTIN D'URIAGE -
COMMUNE DE SAINT MARTIN D URIAGE

Madame, Monsieur,

Veillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 23N047015-001 - Référence *P001-RDC - Lingerie - Toutes zones - Cloisons - Enduit platre - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N047015-002 - Référence *P002-RDC - Salle de bains - Equipement - Trappe de baignoire - Enduit ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N047015-003 - Référence *P003-RDC - Salle de bains - Toutes zones - Ensemble des murs - Colle - Faïence*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N047015-004 - Référence *P004-RDC - Salle de bains - Toutes zones - Ensemble des plinthes - Colle - Carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N047015-005 - Référence *P005-RDC - Salle de bains - Sol - Plancher - Colle et ragréage - Carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N047015-006 - Référence *P006-RDC - Salle de bains - Sol - Plancher - Colle et ragréage - Carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N047015-007 - Référence *P007-RDC - Salle de bains - Plafond - Plancher haut - Enduit ciment - Papier peint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N047015-008 - Référence *P008-RDC - Placard - Sol - Plancher - Colle et ragréage - Carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N047015-009 - Référence *P009-RDC - Placard - Toutes zones - Ensemble des plinthes - Colle - Carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N047015-010 - Référence *P010-RDC - Placard - Toutes zones - Ensemble des murs - Enduit plâtre - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N047015-011 - Référence *P011-RDC - Placard - Toutes zones - Ensemble des portes - Bois - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N047015-012 - Référence *P012-RDC - Cellier - Sol - Plancher - Colle et ragréage - Carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N047015-013 - Référence *P013-RDC - Cellier - Toutes zones - Ensemble des plinthes - Colle - Carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N047015-014 - Référence *P014-RDC - Cellier - Plafond - Plancher haut - Enduit ciment - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N047015-015 - Référence *P015-RDC - Cellier - Toutes zones - Ensemble des murs - Enduit ciment - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N047015-016 - Référence *P016-R+1 - Chambre1 - Sol - Plancher - Ragréage - Moquette*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N047015-017 - Référence *P017-R+1 - Chambre1 - Sol - Plancher - Colle - Moquette*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N047015-018 - Référence *P018-RDC - Lingerie - Sol - Plancher - Colle - Revêtement souple*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N047015-019 - Référence *P019-RDC - Lingerie - Sol - Plancher - Ragréage*, prélevé par vos soins et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
 557, route de Noyelles
 F-62110 Henin-Beaumont
 Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS**
Réception résultat
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-071012-01 Date d'émission de rapport : 20/12/2023 6:00 Page 1/6
Référence laboratoire N° : 23RI076869 Référence de suivi du dossier N° : 23N047015
Reçu au laboratoire le : 19/12/2023 Date de réception : 15/12/2023
Date d'analyse : 19/12/2023
Référence dossier Client: 23N047015 - 73914-147109 A - 19 Allée de l'Eglise 38410 SAINT MARTIN D'URIAGE -
COMMUNE DE SAINT MARTIN D URIAGE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	23N047015-001 - P001-RDC - Lingerie - Toutes zones - Cloisons - Enduit platre - Peinture	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	23N047015-002 - P002-RDC - Salle de bains - Equipement - Trappe de baignoire - Enduit ciment	Matériau dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	23N047015-003 - P003-RDC - Salle de bains - Toutes zones - Ensemble des murs - Colle - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	23N047015-004 - P004-RDC - Salle de bains - Toutes zones - Ensemble des plinthes - Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-071012-01 Date d'émission de rapport : 20/12/2023 6:00 Page2/6
 Référence laboratoire N° : 23RI076869 Référence de suivi du dossier N° : 23N047015
 Reçu au laboratoire le : 19/12/2023 Date de réception : 15/12/2023
 Date d'analyse : 19/12/2023
 Référence dossier Client:23N047015 - 73914-147109 A - 19 Allée de l'Eglise 38410 SAINT MARTIN D'URIAGE -
 COMMUNE DE SAINT MARTIN D URIAGE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	23N047015-005 - P005-RDC - Salle de bains - Sol - Plancher - Colle et ragréage - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	23N047015-006 - P006-RDC - Salle de bains - Sol - Plancher - Colle et ragréage - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	23N047015-007 - P007-RDC - Salle de bains - Plafond - Plancher haut - Enduit ciment - Papier peint	Matériau fibreux de type papier peint (gris) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	23N047015-008 - P008-RDC - Placard - Sol - Plancher - Colle et ragréage - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	23N047015-009 - P009-RDC - Placard - Toutes zones - Ensemble des plinthes - Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-071012-01 Date d'émission de rapport : 20/12/2023 6:00 Page3/6
 Référence laboratoire N° : 23RI076869 Référence de suivi du dossier N° : 23N047015
 Reçu au laboratoire le : 19/12/2023 Date de réception : 15/12/2023
 Date d'analyse : 19/12/2023
 Référence dossier Client:23N047015 - 73914-147109 A - 19 Allée de l'Eglise 38410 SAINT MARTIN D'URIAGE -
 COMMUNE DE SAINT MARTIN D URIAGE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	23N047015-010 - P010-RDC - Placard - Toutes zones - Ensemble des murs - Enduit plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	23N047015-011 - P011-RDC - Placard - Toutes zones - Ensemble des portes - Bois - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (bleu)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	23N047015-012 - P012-RDC - Cellier - Sol - Plancher - Colle et ragréage - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	23N047015-013 - P013-RDC - Cellier - Toutes zones - Ensemble des plinthes - Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	23N047015-014 - P014-RDC - Cellier - Plafond - Plancher haut - Enduit ciment - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-071012-01 Date d'émission de rapport : 20/12/2023 6:00 Page4/6
 Référence laboratoire N° : 23RI076869 Référence de suivi du dossier N° : 23N047015
 Reçu au laboratoire le : 19/12/2023 Date de réception : 15/12/2023
 Date d'analyse : 19/12/2023
 Référence dossier Client:23N047015 - 73914-147109 A - 19 Allée de l'Eglise 38410 SAINT MARTIN D'URIAGE -
 COMMUNE DE SAINT MARTIN D URIAGE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	23N047015-015 - P015-RDC - Cellier - Toutes zones - Ensemble des murs - Enduit ciment - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	23N047015-016 - P016-R+1 - Chambre1 - Sol - Plancher - Ragréege - Moquette	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréege (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	23N047015-017 - P017-R+1 - Chambre1 - Sol - Plancher - Colle - Moquette	Matériau (beige) ; matériau semi-dur de type ragréege (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	23N047015-018 - P018-RDC - Lingerie - Sol - Plancher - Colle - Revêtement souple	Matériau (fibreuse) (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-071012-01 Date d'émission de rapport : 20/12/2023 6:00 Page5/6
 Référence laboratoire N° : 23RI076869 Référence de suivi du dossier N° : 23N047015
 Reçu au laboratoire le : 19/12/2023 Date de réception : 15/12/2023
 Date d'analyse : 19/12/2023
 Référence dossier Client:23N047015 - 73914-147109 A - 19 Allée de l'Eglise 38410 SAINT MARTIN D'URIAGE -
 COMMUNE DE SAINT MARTIN D URIAGE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019	23N047015-019 - P019-RDC - Lingerie - Sol - Plancher - Ragréage	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET:Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêt du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêt du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-071012-01

Date d'émission de rapport : 20/12/2023 6:00

Page6/6

Référence laboratoire N° : 23RI076869

Référence de suivi du dossier N° : 23N047015

Reçu au laboratoire le : 19/12/2023

Date de réception : 15/12/2023

Date d'analyse : 19/12/2023

Référence dossier Client:23N047015 - 73914-147109 A - 19 Allée de l'Eglise 38410 SAINT MARTIN D'URIAGE -
COMMUNE DE SAINT MARTIN D'URIAGE

Validé et approuvé par :

Pawel Tokarski
Assistant chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

ANNEXE : Certificat de compétence



WE-CERT
CERTIFICAT DE COMPETENCES DIAGNOSTIQUEUR
IMMOBILIER

«Version 01»

Décerné à : **TWIZEYMANA Gaspard**

Sous le numéro : **C2021-SE03-059**

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION)	Du 15/09/2022 Au 19/07/2028
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (MENTION)	X
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	Du 15/09/2022 Au 26/04/2028
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	Du 15/09/2022 Au 26/04/2028
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	Du 15/09/2022 Au 26/04/2028
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION)	Du 15/09/2022 Au 26/04/2028
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (MENTION)	Du 15/09/2022 Au 26/04/2028
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	X
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM)	X

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Délivré à Thionville, le 30/09/2022

Par WE-CERT

Mme. Julie HOFFMANN - Responsable de certification



ANNEXE : Attestation d'assurance

Votre Assurance

► **RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE**



COURTIER

VERLINGUE
9 QUAI DE ROTTERDAM BP 156
68313 ILLZACH CEDEX
Tél : 03 89 61 64 64
Fax : 08 20 20 26 32
Portefeuille : 0201050284

APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE FR

Vos références :

Contrat n° 10800807204
Client n° 0416806720

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

APAVE
Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE

agissant tant pour son compte que pour celui de **APAVE DEVELOPPEMENT** et sa filiale **APAVE Diagnostics**

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° 10800807204, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- bâtiment et génie civil
- essais, mesures et métrologie
- laboratoires d'analyses (non médicales)
- conseils
- formation
- certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités, à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.3 du Code de la construction et de l'habitation
- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/2



Contrat : 10800807204

TABLEAU DE GARANTIES

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus <i>Sans pouvoir excéder pour :</i>	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada <i>sous-limités :</i>	5 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 inclus sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le 9 Décembre 2022
 Pour la société :


AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
 Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
 Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
 Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/2

Fin du rapport